



KAPCI
COATINGS

Ficha técnica

Fecha de emisión: Enero 2025

Exclusivo para uso profesional

Kapci 360 Masilla de Polifibra

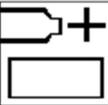
Descripción del producto

Kapci 360 es una masilla con base de poliéster que contiene fibra de vidrio. Su mayor cantidad de fibras de vidrio provee capas gruesas para rellenar abolladuras más profundas, agujeros pequeños y grietas.

Substratos

Kapci 360 2K se puede aplicar sobre varias superficies metales como acero desnudo, acero galvanizado, aluminio y plástico de fibra de vidrio reforzado. Antes de Kapci 360 hay que limpiar y desengrasar la superficie. Para desengrasar y limpiar el polvo del lijado recomienda utilizar el Desengrasante Kapci 605.

Aplicación

	Mezcla en peso 100:1-3	100% Kapci 360 2K Masilla con fibra PE 1-3% Kapci PE Activador de Masilla
	Vida de la mezcla es 4-5 minutos a 20°C.	
	Aplicación	Se aplica con espátula de metal. Para los bordes o las superficies curvas, utilice espátula de plástico. Para un alto relleno aplicado en varias capas deje que se seque entre las capas (No se requiere un lijado entre las capas).
	Tiempo de secado a 20°C	Secado para ser lijado: 50 minutos aproximadamente. El tiempo de secado y la vida de la mezcla de la masilla PE con el activador dependen considerablemente de la temperatura y la cantidad del activador utilizado. «A temperaturas más bajas añada 2-3 % del activador, para temperaturas más altas añada 1%.»
	Lijadora en seco	Los grados de papeles de lijados siguientes están recomendados: P80-P120 y terminar con P180
	Lijado en seco manual	Los grados de papeles de lijados siguientes están recomendados: P80-P120 y terminar con P180
	Secado a infrarrojos	Onda corta*: 5-8 minutos *Guía de equipos de infrarrojos. Consulte las recomendaciones del fabricante sobre las instalaciones de los equipos de infrarrojos.

NOTA IMPORTANTE Estas fichas técnicas son solo para fines informativos sin ninguna obligación ya que no tenemos control sobre la calidad y las condiciones de la superficie o la aplicación.



KAPCI
COATINGS

Repintado

Kapci 360 puede ser repintado después de ser lijado.

Otros consejos

- Se mezcla con cuidado la masilla PE con el activador para evitar la formación de burbujas de aire.
- Para una protección anticorrosiva duradera sobre las superficies largas, se recomienda aplicar Kapci imprimación 2K Epoxi sobre metal desnudo antes de la aplicación de la masilla PE.
- Para los superficies/daños pequeños, se puede aplicar masilla PE sobre acero desnudo bien lijado y desengrasado, aluminio y acero galvanizado (paneles originales de coche OEM). Utilice los granos de lijado apropiados para cada superficie.
- No se aplica 2K masilla poliéster sobre imprimaciones 1K fosfatante y imprimaciones 2K wash y pinturas acrílicas termoplásticas.
- Se puede aplicar masilla 2K PE sobre imprimaciones 2K epoxi y debajo de Imprimaciones 1K fosfatante y 2K Wash Imprimaciones.
- Añada 1-3% de Kapci PE Activador de Masilla. No añada menos o más de la cantidad recomendada. El uso de mucho (más de 3%) o muy poco (menos de 1%) de la masilla se puede causar un problema de blanqueo/ manchas.
- NO se aplica pintura (acabados 2K, bases bicapa, etc.) directamente sobre las masillas PE.
- NO se aplica masilla PE entre dos manos de pintura.
- El lijado en húmedo de la masilla poliéster no es recomendado.
- En las condiciones más frías, el calentamiento (infrarrojos u horno) de los paneles antes de aplicar la masillas PE
- Después de la aplicación de masillas PE Limpie el equipo inmediatamente con disolventes fuertes (por ejemplo diluyentes NC).

VOC (2004/42/EC)

2004/42/IIB(b)(250)230

El valor límite de UE para este producto (categoría del producto: IIB.b) en la forma lista para utilizar es máximo 250g/litro de VOC.

El contenido de VOC de este producto en la forma lista para utilizar es máximo 230 g/litro.

Salud y seguridad

1. Para una mayor información sobre salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de Seguridad.
2. Observe los avisos de precaución que están mostrados en el envase.
3. Usar gafas y equipo de protección adecuados durante el uso de los productos.
4. Hay que facilitar una buena ventilación en el ambiente de trabajo.

NOTA IMPORTANTE Estas fechas técnicas son solo para fines informativos sin ninguna obligación ya que no tenemos control sobre la calidad y las condiciones de la superficie o la aplicación.